



Сервис
Инжиниринг
Системс

**Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-сервисный центр»**

Юридический адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24

Почтовый адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24

E-mail: office_isc@se-system.ru

ОГРН 1233800016427, ИНН/КПП 3849096890/384901001

«18» августа 2026 г. № ИСЦ-Исх2026/3236

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
В.Н. Труфанову
664040, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, 184, оф.342

О несоответствии проектных решений в разделах
ГП и АС по ПС Луговая

Уважаемый Валерий Николаевич!

В рамках заключенного договора подряда №11-ЮЭС-2026(ПС Луговая) от 25.05.2026г. по выполнению работ по титулу "О_Ю5 Реконструкция ПС 110 кВ Луговая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВА каждый на два по 63 МВА)(прирост мощности 76 МВА)", а так же в ответ на Ваше письмо №914 от 06.08.2026г. сообщая следующее, что расхождения между разделами ГП и АС отсутствуют. Согласно рабочей документации оси маслоприемника и фундамента трансформатора разнесены на 450 мм (Ю5-373-1-АС, лист 4). Кроме того, в разделе ГП отсутствует информация о том, фундамент трансформатора расположен строго симметрично относительно маслоприемной чаши.

Таким образом, при выносе в натуру за основу была принята ось маслоприемника вместо оси фундамента, что привело к смещению фундамента на 450 мм в сторону подпорной стенки.


На основании вышеизложенного причины указанные ООО ПО "Радиян" в письме №914 от 06.08.2026 г. считаю не объективными, данное смещение фундамента ФТ-1 полностью за Подрядчиком (Приложение №1).

Приложение: 1. №ИЭП-Исх-26-04-1225 от 07.08.2026 г.

Заместитель директора по инжинирингу

О.В. Попов

Исполнитель:
Осипов Евгений Владимирович
Контактный телефон:
8-904-113-09-51

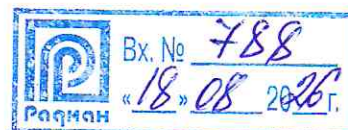



Сервис
Инжиниринг
Системс

**Общество с ограниченной ответственностью
«ИркутскЭнергоПроект»**

Юридический адрес: г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11 тел.: (3952) 794-552

Почтовый адрес: г. Иркутск, 664056, а/я 27

E-mail: office_iep@se-system.ru

ОКПО 87068664, ОГРН 1083811008885, ИНН/КПП 3811125944/381201001

«07» августа 2026 г. № ИЭП-Исх-26-04-1225

Директору по инжинирингу
ООО "Инженерно-сервисный центр"
С.В. Шевчуку
копия:
Осипов Евгений Владимирович
<OsipovEV@se-system.ru>

О несоответствии СМР проекту ПС 110 Луговая

Уважаемый Семен Владимирович!

В ответ на письмо ООО ПО "Радиян" № 914 от 06.08.2026. о несоответствии проектных решений в разделах ГП и АС, поясняю следующее.

Расхождения между разделами ГП и АС отсутствуют.

Согласно рабочей документации оси маслоприемника и фундамента трансформатора разнесены на 450 мм (Ю5-373-1-АС, лист 4). Кроме того, в разделе ГП отсутствует информация о том, что фундамент трансформатора расположен строго симметрично относительно маслоприемной чаши.

Таким образом, при выносе в натуру за основу была принята ось маслоприемника вместо оси фундамента, что привело к смещению фундамента на 450 мм в сторону подпорной стенки.

Для приведения сооружения в проектное положение необходимо "наростить" нижнюю ступень фундамента на 450 мм в сторону противоположную сдвиги фундаментной плиты, а верхнюю ступень выставить согласно разделу АС симметрично оси фундамента трансформатора.

При этом, при наращивании плитной нижней части фундамента обеспечить сцепление готового бетона и наращиваемой части путем установки анкерующих стержней в существующий бетон, или оголить арматуру плитной части фундамента и путем сварки связать ее с новой арматурой наращиваемой части.

Директор по управлению
проектами

Н.Б. Пуховская

Исполнитель:
Пуховская Наталья Борисовна
Контактный телефон:
52015; 8(3952) 794-551